

# Guttabeta S

## Montážní návod

1. Odstraňte vlhkou omítku až na zdivo, vyrovnejte případné prohlubně nahozením vápennou maltou a odstraňte ostré výstupy zdiva.
2. Připevněte ukončovací odvětrávací lištu S na stěnu co nejblíže u stropu a u podlahy.
3. Pokládejte Guttabetu S rozvíjením role směrem od stropu k podlaze. Zajistíte důkladné natažení fólie, aby se v ploše nezvlnila.
4. Připevňujte Guttabetu S pevnostními hřebými s kónickou podložkou, případně zatloukacími hmoždinkami ve vzdálenosti max. 30 cm ve vodorovném i svislém směru. Transparentnost fólie usnadňuje montáž.
5. Přesahujte fólii v podélném směru na celou šířku spojovacího okraje, kde je vyneschána omítková tkanina. U příčného spoje je nutno tuto mřížku odstranit. Šířka přesahu by měla být cca 15 cm. V přesazích zvyšte počet fixačních bodů.
6. Fólie se nesmí spojovat v rozích místnosti, fólii je nutno umístit tak, aby ke spojení fólií došlo na ploše stěny.
7. Použijte samolepicí pásky ze skelné perlinkové tkaniny na přelepení spojù fólie na stěnách a na veškerá napojení na detaily, kde fólie končí (parapety, dveře, atd.)
8. Natahujte hladítkem omítkovou vrstvu na tloušťku, která je vymezena výškou větracího profilu. Jako omítka by měla být použita pružná sádrová omítka s vhodnou zrnitostí natahovaná ve dvou vrstvách.

